


STANLEY[®] FATMAX[®] V20 LITHIUM ION






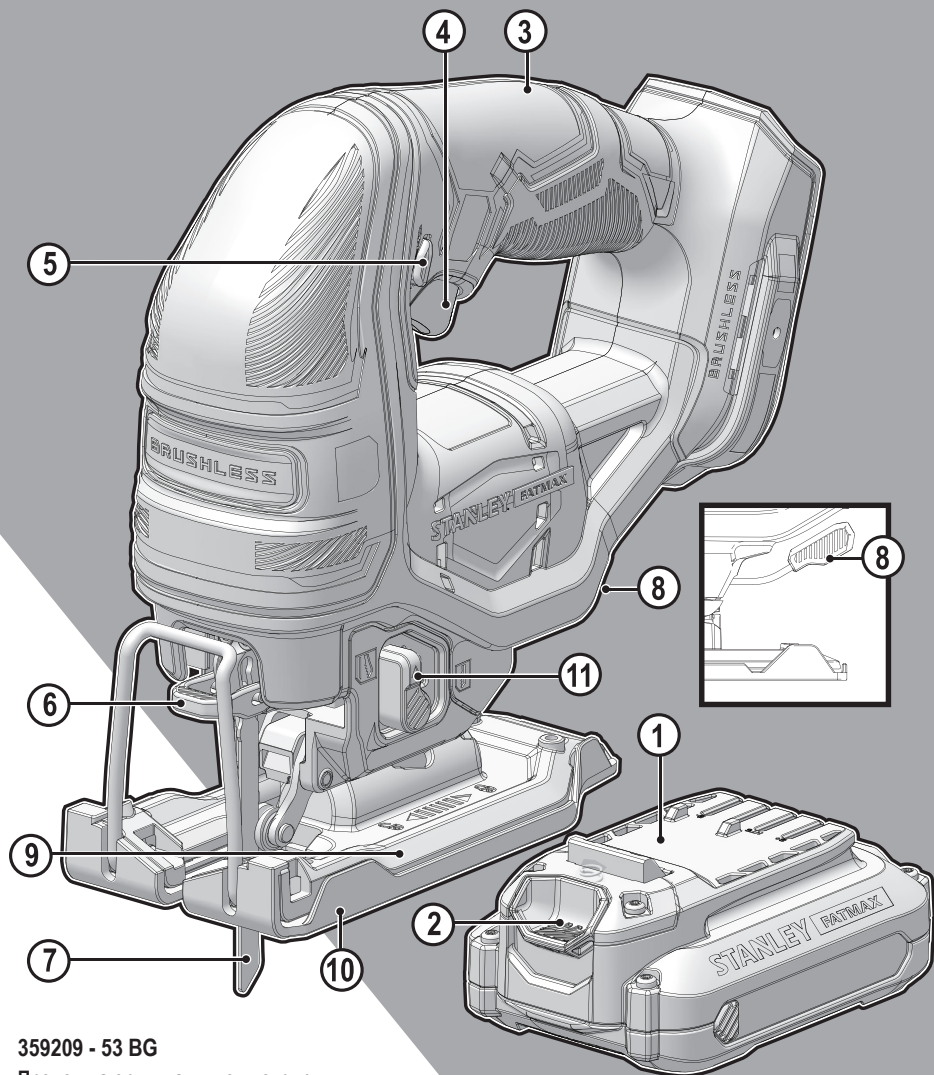





359209 - 53 BG



Превод на оригиналните инструкции

www.stanley.eu

SFMCS650

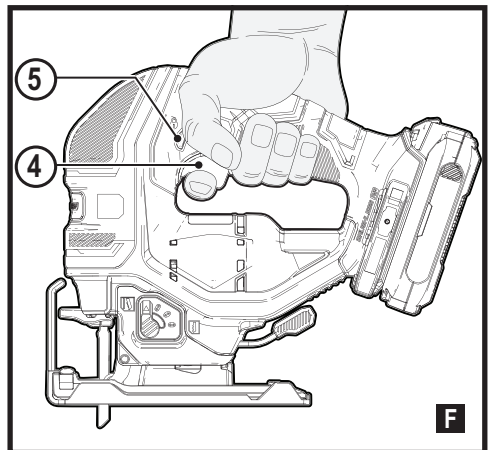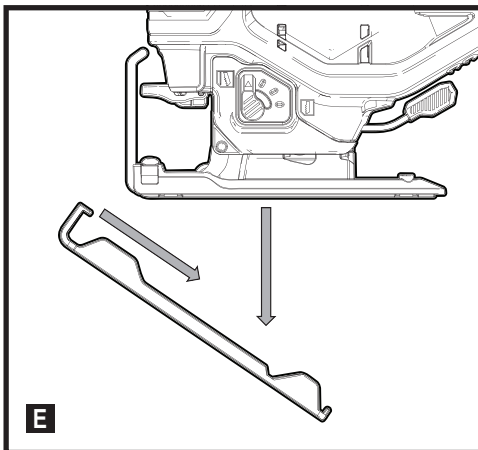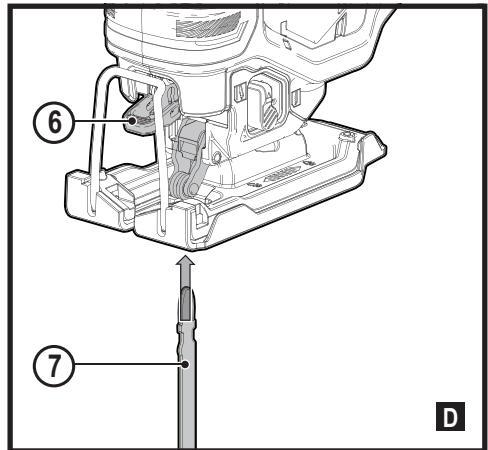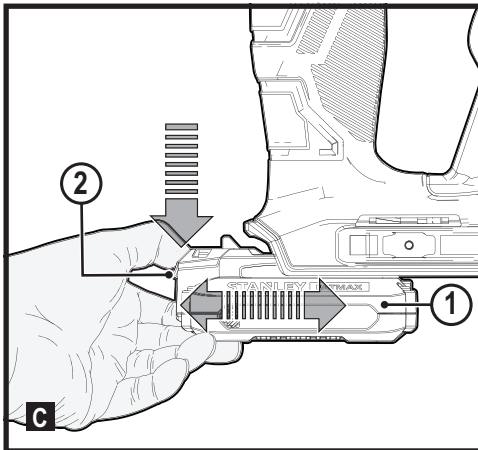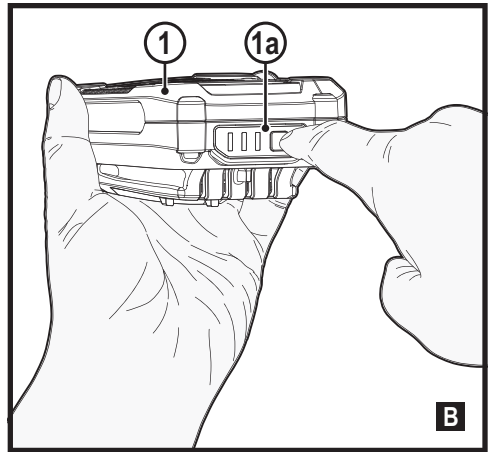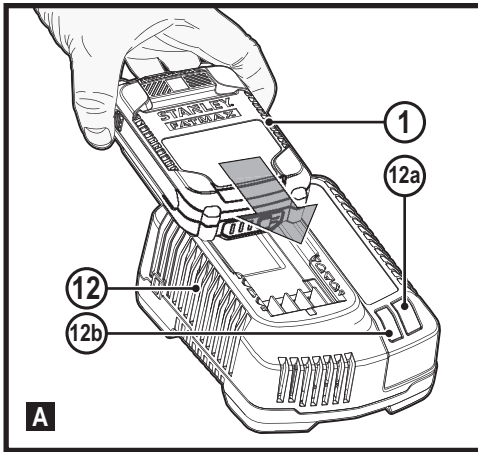

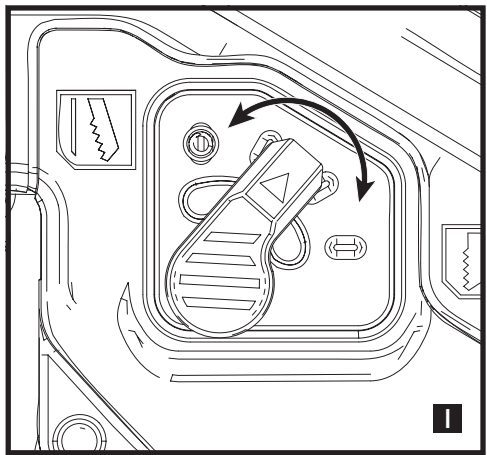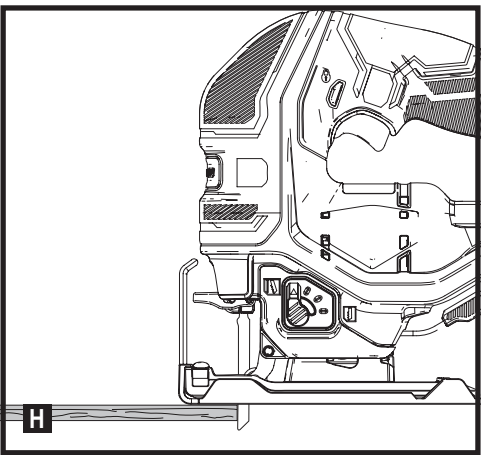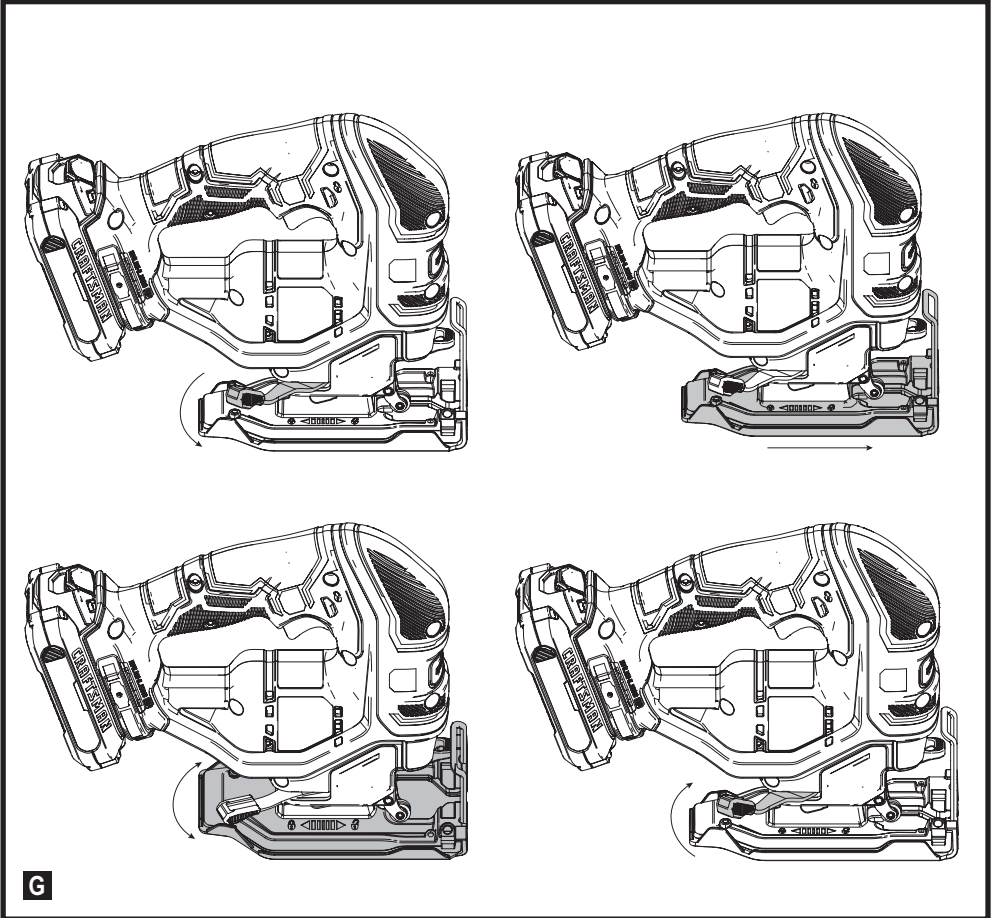

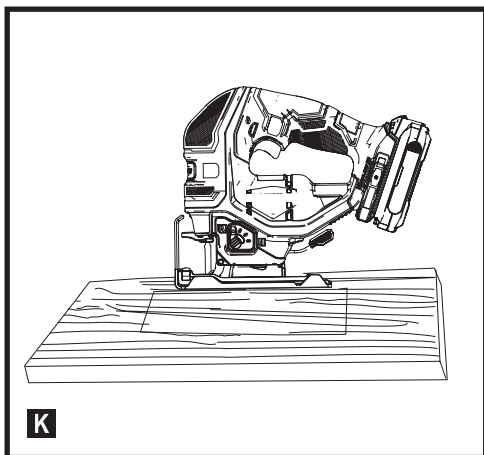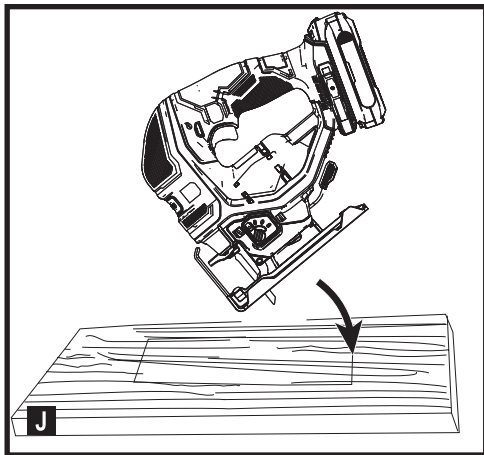

Предназначение

Вертикалният трион от STANLEY FATMAX SFMCS650 – е създаден за рязане на дърво, пластмаси и ламарина. Този инструмент е предназначен за професионална и лична употреба от непрофесионални потребители.

Общи предупреждения за безопасна работа с електроинструменти



Предупреждение! Прочетете всички предупреждения, инструкции, илюстрации и технически характеристики, предоставени с този електроинструмент. Неспазването на всички изброени по-долу инструкции може да доведе до токов удар, пожар и/или тежки травми.

Запазете всички предупреждения и инструкции за бъдещи справки.

Терминът "електроинструмент" във всички предупреждения се отнася до захранвани (със захранващ кабел) или работещи на батерии (без захранващ кабел) електрически инструменти.

1. Безопасност на работното място

- a. **Пазете работното място чисто и добре осветено.** Безпорядъкът и недостатъчното осветление могат да доведат до трудова злополука.
- b. **Не използвайте електроинструменти в експлозивна среда, като например наличието на запалителни течности, газове или прах.** Електроинструментите произвеждат искри, които могат да възпламенят праха или изпаренията.
- c. **Дръжте деца и странични лица надалече, докато работите с електроинструмента.** Всяко отклоняване на вниманието може да ви накара да загубите контрол.

2. Електрическа безопасност

- a. **Щепселите на електроинструмента трябва да са подходящи за използвания контакт. Никога, по никакъв начин не променяйте щепсела.**
Не използвайте адаптери за щепсела със заземени (замасени) електрически инструменти. Непроменените щепсели и контакти намаляват риска от токов удар.
- b. **Избягвайте контакт на тялото със заземени повърхности, като например тръби, радиатори, готварски печки и хладилници.** Съществува повишен риск от токов удар, ако тялото ви е заземено.
- c. **Не излагайте електроинструментите на дъжд и мокри условия.** Проникването на вода в електроинструмента повишава опасността от токов удар.
- d. **Не насилвайте електроинструментите. Никога не използвайте кабела за носене, дърпане или изключване на електроинструмента.** Пазете кабела далече от топлина, масло, остри ръбове или движещи се части. Повредените или оплетени кабели увеличават риска от токов удар.
- e. **При работа с електрически инструменти на открито да се използва удължителен кабел, подходящ за употреба на открито.** Използването на кабел, подходящ за употреба на открито, намалява риска от токов удар.

- f. **Ако не можете да избегнете работата с електроинструмент на влажно място, използвайте захранване с дефектнотоковата защита (RCD). Употребата на RCD намалява риска от токов удар.**

3. Лична безопасност

- a. **Бъдете нащрек, внимавайте какво правите и бъдете разумни, когато работите с електроинструмента. Не използвайте електроинструмента, когато сте изморени или сте под влияние на наркотици, алкохол или лекарства. Един миг невнимание при работа с електроинструмент може да доведе до сериозни наранявания.**
- b. **Използвайте лични предпазни средства. Винаги носете защита за очите. Предпазни средства, като противопрахова маска, предпазни обувки, каска или слухова защита, използвани за съответните условия, намаляват личните наранявания.**
- c. **Предотвратяване на случайно задействане. Уверете се, че превключвателят е на позиция изключен, преди да го свържете към източника на захранване и/или към батерийното устройство, преди да вземете или носите инструмента.**
Носенето на електроинструмент с пръста на прекъсвача или стартирането на електроинструменти, когато прекъсвачът е на позиция "включен", може да доведе до трудова злополука.
- d. **Махнете всички регулиращи или гаечни ключове преди да включите електроинструмента. Прикрепени към въртящи се части на електроинструмента гаечни или регулиращи ключове могат да доведат до наранявания.**
- e. **Не се протягайте прекалено. Стойте стабилно на краката си през цялото време. Това позволява по-добър контрол над електроинструмента в непредвидими ситуации.**
- f. **Обличайте се подходящо. Не носете висящи дрехи или бижута. Пазете косата си и дрехите си далече от движещите се части. Висящите дрехи, бижута или дълги коси могат да бъдат захванати от движещи се части.**
- g. **Ако са предоставени устройства за аспирация или приспособления за събиране на прах, уверете се, че са свързани и използвани правилно. Използването на тези средства може да намали опасностите свързани с праха.**
- h. **Не допускайте поради навика от честото използване на инструмента да пренебрегвате**

принципите за безопасност при работа с него. Едно невнимателно действие може да доведе до тежки наранявания в рамките на части от секундата.

4. Използване и грижа за електроинструментите

- a. **Не насилвайте електроинструментите. Използвайте правилния инструмент за вашето приложение.**
Подходящият електроинструмент ще свърши по-добре и по-безопасно работата, при темпото, за което е създаден.
- b. **Не използвайте електроинструмента, ако превключвателят не го включва и изключва.** Всеки електроинструмент, който не може да се контролира с превключвателя е опасен и трябва да се поправи.
- c. **Изключете щепсела от захранването и/или свалете батерийния комплект на електроинструмента, ако е свалям, преди извършването на каквото и да е регулиране, смяна на аксесоари, или съхраняване на уреда.** Такива предварителни мерки за безопасност намаляват риска от нежелателно задействане на електроинструмента.
- d. **Съхранявайте преносимите електроинструменти извън досега на деца и не позволявайте на непознати с електроинструмента или тези инструкции лица да работят с него.** Електроинструментите са опасни в ръцете на необучени потребители.
- e. **Поддръжка на електроинструменти и аксесоари. Проверявайте за неправилно разположение или свързване на подвижните звена, за счупване на части и всички други условия, които могат да повлияят на експлоатацията на електроинструментите. При повреда на електроинструмента, задължително го поправете преди да го използвате отново. Много злополуки се причиняват от лошо поддържани електрически инструменти.**
- f. **Да се поддържат режещите инструменти остри и чисти. Правилно поддържаните режещи инструменти с остри остриета по-трудно могат да се огънат и по-лесно се контролират.**
- g. **Използвайте електроинструментите, аксесоарите и допълнителните части към тях в съответствие с инструкциите, като вземате предвид работните условия и характера на работата.**
Използването на електроинструмента за работи, различни от тези, за които е предназначен, може да доведе до опасни ситуации.

- h. Пазете дръжките и повърхностите за захващане сухи и чисти от масло и грес. Хлъзгави дръжки и повърхности не са условие за безопасна работа и контрол на инструмента в неочаквани ситуации.

5. Употреба и грижа за акумулаторен инструмент

- a. Зареждайте само със зарядното устройство, определено от производителя. Зарядно, което е подходящо за един тип батерии може да създаде риск от пожар, когато се използват с друг тип батерии.
- b. Използвайте електроинструментите само със специално предназначения акумулаторни батерии. Използването на друг вид батерии може да предизвика нараняване или пожар.
- c. Когато батерията не е в употреба, да се пази от други метални предмети, като кламери, монети, ключове, пирони, винтове, или други малки метални предмети, които могат да направят връзка от една клемма до друга. Последствията от късото съединение могат да бъдат изгаряния или пожар.
- d. При извънредни обстоятелства от батерията може да изтече течност; избягвайте контакт. Ако случайно попадне на кожата, изплакнете с вода. Ако течността попадне на очите ви, потърсете медицинска помощ. Изтеклата от батерията течност може да причини дразнене и изгаряния.
- e. Не използвайте батерията или инструмент, които са повредени или изменени. Повредената или модифицирана батерия, може да има непредсказуемо действие, което да доведе до пожар, експлозия или риск от нараняване.
- f. Не излагайте батерията или инструмента на огън или на прекомерна температура. Излагането на огън или температура над 130 °C може да предизвика експлозия.
- g. Следвайте всички инструкции за зареждане и не зареждайте батерията или инструмента извън температурния диапазон, посочен в инструкциите. Неправилното зареждане или при температури извън определения диапазон може да повреди батерията и да увеличи риска от пожар.

6. Сервизиране

- a. Сервизирането на вашия електроинструмент трябва да се извършва само от квалифицирано лице, като се използват само оригинални резервни части. Това ще гарантира безопасната употреба на електроинструмента.

- b. Никога не поправяйте повредена батерия. Обслужването на батериите трябва да се извършва само от производителя или упълномощените сервизни агенти.

Допълнителни предупреждения относно безопасността при работа с електроинструменти



Предупреждение! Допълнителни предупреждения за безопасност за вертикалните триони и възвратно-постъпателните триони

- ◆ Дръжте електроинструментите за изолираните повърхности при извършване на работа, при която аксесоара за рязане може да засегне скрито окабеляване. Прерязването на "жив" кабел ще зареди с ток металните части на електроинструмента, в резултат на което оператора може да получи токов удар.
- ◆ Използвайте скоби или друг практически начин да застопорите и укрепите обработвания детайл към стабилна платформа. Ако държите детайла с една ръка или е опрян в тялото ви, го прави нестабилен и може да доведе до загуба на контрол.
- ◆ Дръжте ръцете си извън зоната на рязане. Никога не се пресягайте под обработвания детайл, по никаква причина. Не поставяйте пръсти или палец в близост до възвратно-постъпателното острие или скобата на острието. Не стабилизирайте триона чрез хващане на плаза.
- ◆ Поддържайте остриетата остри. Изтъпените или повредени остриетата могат да причинят отклонение на триона при натиск. Винаги използвайте подходящия тип режещ диск за материала на детайла и типа на рязане.
- ◆ При рязане на тръбите или тръбопроводите се уверете, че в тях няма вода, електрически кабели и др.
- ◆ Не докосвайте детайла или ножа веднага след работа с инструмента. Те могат да станат изключително горещи.
- ◆ Бъдете наясно със скритите опасности, преди да режете в стени, подове или тавани, проверете за местоположението на окабеляване и тръби.
- ◆ Острието ще продължи да се движи след освобождаването на превключвателя. Винаги изключвайте инструмента и изчакайте режещото острие да спре напълно, преди да оставите инструмента долу.

Предупреждение! Контактът или вдихването на прах, в резултат на рязане, могат да застрашат здравето на оператора и на трети лица в близост. Носете защитна

маска срещу прах, специално създадена за предпазване от прах и изпарения, и внимавайте лицата в или влизаци в работната зона също да са защитени.

- ◆ Предназначението е описано в това ръководство.
- ◆ Използването на аксесоар, приспособление или изпълнението на каквато и да е операция с този инструмент, различна от препоръчаните в това ръководство, представлява риск от нараняване и/или повреда на имущество.

Безопасност на хората около вас

- ◆ Този инструмент не е предназначен за употреба от хора (включително деца) с намалени физически, сензорни или умствени възможности, или с липса на знания, освен ако не са под наблюдение или не са били инструктирани относно употребата на уреда от човек, отговорен за тяхната безопасност.
- ◆ На децата не трябва да се позволява да играят с уреда.

Допълнителни рискове

Допълнителни остатъчни рискове могат да възникнат при използването на инструмента, и не могат да бъдат включени в приложените предупреждения за безопасност. Тези рискове могат да бъдат причинени от неправилна употреба, продължителна употреба и др. Въпреки прилагането на съответните правила за безопасност и използването на уреди за безопасност, някои допълнителни рискове не могат да бъдат избегнати. Те включват:

- ◆ Наранявания, причинени от докосване до въртящи се/движещи се части.
- ◆ Наранявания, причинени от смяна на части, остриета или аксесоари.
- ◆ Наранявания, причинени от продължителна употреба на инструмента. Когато използвате някой инструмент за продължителни периоди от време, е необходимо да си взимате редовни почивки.
- ◆ Увреждане на слуха.
- ◆ Опасност за здравето причинена от дишане на прах, образуван при работа с вашия инструмент (пример: работа с дърво, особено с дъб, бук и MDF.)

Вибрация

Стойностите на декларираното ниво на излъчвани вибрации, които са обявени в техническите данни и в декларацията за съответствие, са измерени в съответствие със стандартен метод за тестване, предоставен от EN 62841 и може да се използват за сравнение на един инструмент с друг. Декларираните стойности на излъчваните вибрации могат, също така да бъдат използвани при предварителната оценка за излагането.

Предупреждение! Стойността на генерираните вибрации по време на действителното използване на електроинструмента може да се различава от обявената стойност, в зависимост от начина, по който се използва инструментът. Нивото на вибрации може да се увеличи над обявените стойности.

При оценяване на вибрациите на излагане за определяне на мерките за безопасност, изисквани от 2002/44/ЕО за защита на лица, които редовно използват електрически инструменти при работа, трябва да се направи оценка на излагането на вибрации, действителните условия на употреба и начина, по който се използва инструмента, включително като се вземат предвид всички части на работния цикъл, като например време, когато инструментът е изключен и когато се работи на празен ход, в допълнение към времето за задействане.

Етикети по инструмента

Следните пиктограми, заедно с кода за дата, са показани на инструмента:



Предупреждение! За да намалите риска от наранявания, прочетете ръководството с инструкции.



Видимо излъчване. Не гледайте директно в лъча.

Допълнителни инструкции за безопасност за батерии и зарядни устройства

Батерии

- ◆ Никога и по никаква причина не се опитвайте да ги отваряте.
- ◆ Не излагайте батерията на вода.
- ◆ Не съхранявайте на места, където температурата може да превиши 40 °C.
- ◆ Зареждайте само при температура на околната среда между 10 °C и 40 °C.
- ◆ Зареждайте само, като използвате предоставеното с инструмента зарядно устройство.
- ◆ Когато изхвърляте батерии, следвайте инструкциите от раздела "Защита на околната среда".



Да не се опитва зареждане на повредени батерии.

Зарядни устройства

- ◆ Зарядното устройство на STANLEY FATMAX да се използва само за зареждане на батерията в инструмента, с която е доставен. Други батерии може да избухнат и да причинят наранявания и щети.
- ◆ Никога да не се опитва зареждане на сухи батерии.

- ♦ Веднага сменяйте повредените кабели.
- ♦ Не излагайте инструмента на вода.
- ♦ Не отваряйте зарядното устройство.
- ♦ Не експериментирайте със зарядното устройство.



Зарядното устройство е предназначено само за работа на закрито.



Прочетете инструкциите преди употреба.

Електрическа безопасност



Вашето зарядно устройство е двойно изолирано; затова не се изисква заземяване. Винаги проверявайте дали захранващото напрежение отговаря на напрежението на табелката. Никога не се опитвайте да замените зарядното устройство с обикновен захранващ кабел.

- ♦ Ако захранващият кабел е повреден, трябва да се смени от производителя или от оторизиран сервизен център на STANLEY FATMAX, за да се предотврати злополука.

Характеристики

Вашият инструмент има всички или някои от следните характеристики.

1. Батерия
2. Бутон за освобождаване на батерията
3. Основна дръжка
4. Превключвател за смяна на оборотите
5. Заклучващ бутон
6. Безинструментно освобождаване на острието
7. Острие
8. Безключов скосен лост
9. Обувка
10. Капак на плаза
11. Селектор за орбитално действие

Сглобяване



Предупреждение! Преди монтажа, извадете батерията от инструмента и се уверете, че режещият диск е спрял. Използваните режещи дискове може да са горещи.

Зареждане на батерията (Фиг. А)

Батерията трябва да се зареди преди първата употреба и всеки път, когато не може да произведе достатъчно мощност при извършване на работа, която е била лесно изпълнима преди това.

Батерията може да се загрее по време на зареждането; това е нормално и не представлява проблем.

Предупреждение! Не зареждайте батерията при околна температура под 10 °C или над 40 °C. Препоръчвана температура за зареждане: прилб. 24 °C.

Забележка: Зарядното устройство няма да зареди батерията, ако температурата на гнездото за батерии е по ниска от 10 °C или е над 40 °C.

Батерията трябва да бъде оставена в зарядното устройство и зареждането ще започне автоматично, когато температурата в клетката се затопли или охлади.

Забележка: За да подсигурире максимална работа и живот на литиево-йонни акумулаторни пакети, заредете напълно акумулаторния пакет преди първа употреба.

- ♦ Включете зарядното устройство (12) в подходящ контакт, преди да вкарате акумулаторния пакет (1).
- ♦ Зелената светлина за зареждане (12a) ще присветва продължително, за да покаже, че зареждането е започнало.
- ♦ Завършването на зареждането ще бъде отбелязано с непрекъснато включена зелена светлинка за зареждане (12a). Батерияният пакет (1) е напълно зареден и може да се свали и използва или да се остави в зарядното устройство (12).
- ♦ Заредете изпразнените батерии до 1 седмица след изпразненето. Животът на батерията ще намалее значително, ако се съхранява в изпразнено състояние.

Светодиодни светлини за режимите на зарядното устройство

	Зареждане: Зелен пулсиращ светодиод	
	Напълно зареден: Зелен постоянен светодиод	
	Горещ/студен пакет закъснение: Зелен пулсиращ светодиод Червен постоянен светодиод	

Забележка: Това съвместимо зарядно устройство(а) няма да зарежда погрешен акумулаторен пакет. Зарядното устройство ще покаже грешка в батерията, като откаже да светне.

Забележка: Това може и да означава проблем със зарядното устройство. Ако зарядното устройство указва проблем, занесете зарядното устройство и батерията за тестване в упълномощен сервизен център.

Оставяне на батерията в зарядното устройство

Зарядното устройство и батерияният пакет могат да бъдат оставени свързани с непрекъснато светеща светодиодна


лампа. Зарядното устройство ще запази батерийният пакет напълно зареден.

Горещ/студен пакет закъснение

Когато зарядното устройство открие батерия, която е прекалено гореща или твърде студена, тя автоматично стартира забавяне със закъснение за гореща/студена батерия, зеленият светодиод (12a) ще мига периодично, докато червеният светодиод (12b) ще продължи да свети непрекъснато, спирайки зареждането, когато батерията е достигнала подходяща температура. Зарядното устройство тогава автоматично се превключва към режим на зареждане. Тази характеристика осигурява максимален живот на батерията.

Индикатор за състоянието на батерията (Фиг. В)

Батерията включва индикатор за състояние на зареждане, за да се определи бързо степента на живот на батерията, както е показано на фигура В. С натискане на бутон за състояние на зареждане (1a) можете лесно да видите заряда, останал в батерията, както е показано на фигура В.



Монтаж и сваляне на батерийния пакет от инструмента

Предупреждение! Уверете се, че заключващия бутон е активиран, за да се предотврати задействане на превключвателя, преди поставяне или сваляне на батерията.

Монтаж на акумулаторен пакет (Фиг. С)

- ♦ Вкарайте батерийния пакет (1) здраво в инструмента, докато не чуете щракване, както е показано на фигура С. Уверете се, че батерийният пакет е напълно поставен и напълно заключен на позиция.

Сваляне на акумулаторен пакет (фиг. С)

- ♦ Натиснете бутон за освобождаване на батерията (2), както е показано на фигура С и издърпайте батерийния пакет извън инструмента.

Поставяне и сваляне на острието на триона (Фиг. D)

- ♦ Дръжте острието на триона (7) с насочени напред зъбци.
- ♦ Натиснете надолу лоста за освобождаване на острието (6) на триона.
- ♦ Вкарайте докрая дръжката на острието на триона в скобата за острието, докдето стигне.
- ♦ Освободете лоста.

- ♦ За да свалите острието на триона (7) натиснете надолу лоста за освобождаване (6) и издърпайте острието навън.



Предупреждение! Острието се нагорещява след употреба.

Винаги носете ръкавици, когато свалите остриета.

Включване и изключване (фиг. F)

- ♦ За да включите, плъзнете отключващия бутон (5) наляво, след това издърпайте и задръжте превключвателя за променливи обороти/пусковия превключвател за вкл./изкл. (4).
- ♦ За да изключите, освободете пусковия превключвател (4).



Предупреждение! Не включвайте или изключвайте инструмента, докато работи при натовареност.



Предупреждение! Винаги плъзгайте заключващия бутон (5) надясно, заключената позиция, когато инструмента не е в употреба.

Управление на оборотите

Превключвателят за вкл./изкл. на променливите обороти предлага избор на обороти за значително подобро рязане в различни материали.

- Скоростта се определя от силата, с която се задейства превключвателят (4).

Свалящ се капак за плаз против надраскване (фиг. E)

Капакът на плаза срещу надраскване (10) трябва да се използва при рязане на повърхности, които се надрастват лесно, като ламинат, фурнир или боя.

За да прикрепите капака на плаза за предпазване от надраскване (10), поставете предната част на алуминиевия плаз (9) в предната част на капака на плаза за предпазване от надраскване и спуснете пробивния трион. Капакът за плаз против надраскване ще щракне сигурно върху задната част на алуминиевия плаз.

За сваляне на капака на плаза против надраскване, хванете капака за плаза против надраскване отдолу; като държите двата задни бутон, свалете капака на плаза против надраскване.

Правилна позиция на ръцете (фиг. F)

Предупреждение! За да намалите риска от сериозно нараняване, ВИНАГИ използвайте подходяща позиция на ръцете, както е показано.

Предупреждение! За намаляване на риска от сериозно нараняване, ВИНАГИ дръжте здраво в очакване на неочаквана реакция.

Правилната позиция на ръцете изисква едната ръка да е на основната ръкохватка (3).

Наклон на плаза (Фиг. G)

- ◆ За отключване на плаза, издърпайте безключовият лост за наклон (8) настрани.
- ◆ За заключване на плаза, избутайте безключовият лост за наклон (8) под тялото на прободния трион.

Наклон на плаза

- ◆ Отключете плаза.
- ◆ Плъзнете плаза (9) напред, за да го освободите от 0° положителна стоп позиция.
- ◆ Плаза може да бъде наклонен наляво или надясно и има ограничители при 0°, 22,5° и 45°. Плаза може да бъде спряна ръчно при всеки наклон между 0° и 45°.
- ◆ След като достигне желания наклон, заключете плаза на място.

Настройка на плаза назад при 0°

- ◆ Отключете плаза.
- ◆ Завъртете плаза обратно на 0°.
- ◆ Плъзнете плаза обратно на положителна 0° положителна стоп позиция.
- ◆ Заключете плаза.

Рязане (Фиг. H)

Предупреждение! Винаги използвайте защита за очите. Всички потребители и трети лица в работната зона трябва да носят защита за очите.

Предупреждение! Бъдете особено предпазливи при рязане срещу оператора. Винаги дръжте триона здраво, докато режете.

Острието трябва да се простира покрай въртящата се обувка и дебелината на детайла през целия разрез. Изберете острието, което е най-подходящо за материала, който ще се реже, и използвайте най-късото острие, подходящо за дебелината на материала.

Режещо действие

Орбитална или права (фиг. I)

Предупреждение! Проверете дали инструментът не е заключен, преди да го свържете към захранването. Ако спусъкът е заключен, когато инструментът е свързан към захранването, той ще започне незабавно. Може да доведе до повреда на вашия инструмент или лично нараняване. Този пробивен трион е оборудван с четири действия за рязане, три орбитални и едно право.

1 Орбиталното действие има по-агресивно движение на острието и е предназначено за рязане на меки материали като дърво или пластмаса. 2 Орбиталното действие е подходящо за дебели дървени парчета. 3 Орбиталното действие осигурява по-бързо рязане, но с намалена

гладкост на нарязването на материала. При орбитално действие острието се движи напред по време на хода на рязане в допълнение към движението нагоре и надолу.

Забележка: Металите или твърдата дървесина никога не трябва да се режат с орбитално действие.

За регулиране на рязането:

- ◆ Премествайте орбиталния селектор (11) между четирите позиции на рязане: 0, 1, 2 и 3. Позиция 0 е право рязане. Позиции 1, 2 и 3 са орбитално рязане. Агресивността на рязането се увеличава, като орбиталният селектор се коригира от едно на три, като три е най-агресивното срязване.

Съвети за оптимална употреба

Съвети за рязане на ламинати

- ◆ При движение на режещото острие нагоре, може да се получи нацепване на повърхността, най-близо до плочата на плаза.
- ◆ Използвайте режещо острие с фини зъбци.
- ◆ Режете откъм задната повърхност на обработвания детайл.
- ◆ За да минимизирате нацепването, закрепете парче отпадно дърво или дъски от двете страни на обработвания детайл и режете през този сандвич.

Съвети за рязане на метал

- ◆ Имайте предвид, че рязането на метал отнема много повече време от рязането на дърво.
- ◆ Използвайте режещ диск, подходящ за рязане на метали.
- ◆ Когато режете тънък метал, закрепете парче от скрап от дърво към задната повърхност на детайла и изрежете този сандвич.
- ◆ Разстелете филм от масло по предвидената линия на рязане за по-лесна работа и по-дълъг живот на острието. За рязане на алуминий се предпочитат керосин.

Изрязване на детайли (Фиг. J, K)

Изрязването на детайли е лесен начин за правенето на вътрешни срязвания.

Трионът може да се вкара директно в панел или в дъска, без първо да се пробива водеща или пилотна дупка. При изрязването на детайл, измерете повърхността, която ще се срязва, и маркирайте ясно с молив, креда или шило. След това наклонете триона напред, докато предният край на плаза легне здраво върху работната повърхност и острието започне работа на пълен ход. Включете инструмента и го оставете да достигне пълни обороти. Хванете триона здраво, и бавно спускайте задния край на инструмента, докато острието достигне пълната си дълбочина.

Задръжте плаза настрана върху дървото и започнете срязването. Не вадете острието по време на рязане, докато е още в движение. Острието трябва да спре напълно.

Допълнителни приспособления

Работата на вашия инструмент зависи от използваните допълнителни приспособления. Приспособленията на STANLEY FATMAX са създадени по стандарти за високо качество с цел да повишат ефективността на работа на вашия инструмент. Използвайки тези аксесоари, вие ще получите най-доброто от вашия инструмент. Този инструмент е подходящ както за режещи дискове с U-образна, така и за T-образна дръжка.

Поддръжка

Вашият инструмент на STANLEY FATMAX е създаден за продължителна и дългосрочна работа с минимална поддръжка.

Продължителната и задоволителна работа зависи от правилната грижа за инструмента и от редовното почистване.

Вашето зарядно не изисква никаква поддръжка, освен редовно почистване.



Предупреждение! Преди да извършвате поддръжка на инструмента, свалете батерията от инструмента. Изключете зарядното устройство преди почистване.

- Редовно да се почистват вентилационните слотове на инструмента с помощта на мека суха четка или суха кърпа.
- Редовно почиствайте корпуса на двигателя с помощта на чиста мокра кърпа.
Не използвайте абразивен препарат или такъв на разтворна основа.

Защита на околната среда



Разделно събиране. Продуктите и батериите, отбелязани с този символ не трябва да се изхвърлят с битовите отпадъци.

Продуктите и батериите съдържат материали, които могат да бъдат възстановени или рециклирани, което намаляване търсенето на суровини.

Моля, рециклирайте електрически продукти и батериите в съответствие с местните разпоредби. Повече информация можете да намерите на www.2helpU.com

Технически данни

SFMC650 (H1)		
Напрежение	V_{dc}	18
Скорост на празен ход	мин ⁻¹	0 - 3200
Дължина на хода	мм	25,4
Максимална дълбочина на срязване		
Дърво	мм	85
Стомана	мм	10
Алуминий	мм	25
Тегло	кг	1,93

Зарядно устройство		SFMCB11	SFMCB12	SFMCB14
Входящо напрежение	V_{AC}	230	230	230
Изходно напрежение	V_{DC}	18	18	18
Ток	A	1,25	2	4

Батерия		SFMCB201	SFMCB202	SFMCB204	SFMCB206
Напрежение	V_{DC}	18	18	18	18
Капацитет	Ah	1,5	2,0	4,0	6,0
Тип		Литиево-йонни	Литиево-йонни	Литиево-йонни	Литиево-йонни

Ниво на звуковото налягане според EN62841:
LpA (звуково налягане) 84 dB(A), Колебание (K)
5 dB(A)

LWA (звукова мощност) 95 dB(A), Колебание (K)
5 dB(A)

Общи стойности на вибрациите (триаксална векторна сума) според EN62841:

Рязане на дъски ($a_{h,v}$) 4,5 м/сек.², колебание (K)
1,5 м/сек.²

Рязане на дъски ($a_{h,m}$) 6,4 сек.2, колебание (K) 1,5 сек.2

**Доставка на машини (безопасност)
Правилник 2008г**

Вертикален трион SFMCS650

Stanley Fatmax декларира, че тези продукти, описани в "технически данни", са в съответствие с:

Наредби за доставка на машини (безопасност), 2008 г., S.I. 2008/1597 (с измененията), EN62841-1:2015, EN62841-2-11:2016.

Тези продукти отговарят на следните разпоредби на Обединеното кралство:

Регламенти за електромагнитна съвместимост, 2016, S.I.2016/1091 (с измененията).

Ограничението за използване на някои опасни вещества в наредбите за електрическо и електронно оборудване 2012, S.I. 2012/3032 (с измененията).

За повече информация, свържете се с Stanley Fatmax на следния адрес или вижте задната страница на ръководството.

Долуподписаният е отговорен за компилацията на техническия файл и прави тази декларация от името на Stanley Fatmax.

Карл Еванс
Вицепрезидент - Професионални електрически инструментиStanley Fatmax UK, 270 Bath Road, Slough
Berkshire, SL1 4DX
Великобритания
10.09.2021 г.Патрик Дипенбах
Генерален директор, Бенелукс
Stanley Fatmax,
Egide Walschaertsstraat 14-18
2800 Mechelen, Белгия
10.09.2021 г.**Гаранция**

От STANLEY FATMAX сме уверени в качеството на изделията си и предлагаме изключителна потребителска гаранция от 12 месеца от датата на закупуването. Тази гаранция е само допълнение към вашите законови права, а не ги определя. Гаранцията е валидна на територията на страните членки на ЕС и на европейската свободна търговска зона.

За да изискате гаранцията, тя трябва да е в съответствие с Общите условия на STANLEY FATMAX и ще трябва да представите доказателство за покупката на продавача или на упълномощен сервизен агент.

Правилата и условията на 1 годишната гаранция на STANLEY FATMAX и адреса на най-близкия упълномощен сервизен агент можете да намерите на www.2helpU.com, или като се свържете с най-близкия офис на STANLEY FATMAX на адреса, указан в това ръководство.Моля, посетете нашия уеб сайт www.stanleytools.eu/3, за да регистрирате вашето ново изделие на STANLEY FATMAX и да сте в течение на нови изделия и специални оферти.**ЕО декларация за съответствие**

ДИРЕКТИВА ЗА МАШИНИТЕ



Вертикален трион SFMCS650

Stanley Fatmax декларира, че тези продукти, описани в "технически данни", са в съответствие с:

2006/42/ЕС, EN62841-1:2015, EN62841-2-11:2016.

Тези продукти, също така, са съобразени с Директива 2014/30/ЕС и 2011/65/ЕС. За повече информация, свържете се с Stanley Fatmax на следния адрес или вижте задната страница на ръководството.

Долуподписаният е отговорен за компилацията на техническия файл и прави тази декларация от името на Stanley Fatmax.

Гаранция

Ние в Stanley Europe сме уверени в качеството на своите продукти и предлагаме изключителна гаранция за професионалните потребители на продукта. Тази гаранция е само допълнение към вашите законови договорни права като частен непрофесионален потребител. Гаранцията е валидна на територията на страните членки на ЕС и на европейската свободна търговска зона.

ЕДНОГОДИШНА ПЪЛНА ГАРАНЦИЯ

Ако вашият продукт на Stanley Fat Max се повреди вследствие на дефектни материали или изработка в рамките на 12 месеца от датата на покупката, Stanley Europe гарантира, че ще замени всички дефектни части безплатно, при условие, че:

- ◆ Продуктът е бил използван по предназначение и в съответствие с инструкциите за употреба.
- ◆ Продуктът е подложен на нормално износване;
- ◆ Не са извършвани ремонти от неупълномощени лица;
- ◆ Представено е доказателство за покупка.
- ◆ Продуктът на Stanley Fat Max е върнат в пълен комплект

Ако желаете да предявите иск, се свържете с вашия дистрибутор или проверете къде се намира най-близкият оторизиран агент на Stanley Fat Max в каталога на Stanley Fat Max или се свържете с вашия местен офис на Stanley на посочения в ръководството адрес. Списък на оторизираните сервизни агенти на Stanley Fat Max и пълни подробности за нашето следпродажбено обслужване можете да намерите на интернет адреса ни: www.stanley.eu/3

Stanley Black & Decker
Phoenicia Business Center
Strada Turturelelor, nr 11A, Etaj 6, Modul 15,
Sector 3 Bucuresti
Telefon: +4021.320.61.04/05

